

BỘ THỦY LỢI
VỤ KHOA HỌC-KỸ THUẬT

CHƯƠNG TRÌNH 06B
DỀ TÀI : 06B-02-01.

PHỤ LỤC 7

NHỮNG TÔN THẤT DO BÃO, LŨ GÂY RA
Ở VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI.

06B - 02-01-A

Chủ nhiệm đề tài :
Kỹ sư NGUYỄN ĐÌNH TRỌNG
Người thực hiện :
Kỹ sư NGÔ QUÝ CƯỜNG
Kỹ sư PHAN BÁ HUY

- HA NOI - 1992 -

Điều 1. Thông tin thế giới về "anh hùng của thiên tai" đối với công trình thủy lợi.

A. Về dân số

Trong thế kỷ thứ XII, tại các công trình xây dựng có công trình thủy lợi (nhà, đập, trại thủy điện, tuy sau thủy công, bu thuyền cùm công, bến tàu, kênh...) mà không ngưng tay làm công việc công có không ít các vụ có nghiêm trọng gây tổn thất lớn, nhất là tài tinh mang con người. Người ta đã biết tới những vụ vô cùng như: vụ đập vỡ Marpetot (Pháp) chết 387 người, mất tích 100 người; vụ đập Orland (I) chết 500 người; vụ đập Praha (H) chết 400 người; vụ đập Xadzoo (M), 1884, chết 2500 người (có nguồn tin chết tới 10.000 người); vụ đập Paestor (Thị trấn Nha), 1802, chết 600 người tại vụ đập Malpaza, Pháp, 1959; đập Vallent, I, 1960 hàng nghìn người chết; tại vụ ở Baldwin, M 1963, thiệt hại hàng tỷ đ. (1)

Kể từ đầu thế kỷ thứ XI, tuy kỹ thuật và dụng cụ có nhiều tiến bộ nhưng do việc phát triển của sự nghiệp thủy lợi, trong vòng 50 năm đầu thế kỷ có tới trên 1000 vụ sự cố về đập, đập trong đó riêng ở M có khoảng 300 vụ có (tỷ lệ cao nhất tại bang California, M có đập trong 827 đập, chiếm 1/3 số đập có không xác định tên (còn xem là 1/3 hoặc xây dựng lại). (1)

Có nhiều quan điểm về nguyên nhân hư hại đập.

1. P = Dufjord (2) xấp nguyên nhân thành 3 dạng:
 - 1/4 trường hợp thuộc về mìn nổ
 - 1/4 trường hợp thuộc về công trình phay (như yếu là os khe, đập dẫn và van).
 - 1/2 trường hợp thuộc về thân công trình Khi có phản ứng đập.
2. Có tác giả (1) chia nguyên nhân thành 5 yếu tố:
 - Xâm tố tự nhiên
 - Xâm tố khéo mắt thiết kế
 - Xâm tố thi công

- Yêu tố khai thác và quản lý.

- Yêu tố chiến tranh

3, Riêng đối với hố hông và phế hủy dập đất chia

nhau thành 2 phần

a. Chất lượng khai mỏ kén - Sai lầm trong lòe
công nghệ dày.

b. Thiết kế công trình thiếu chính xác

c. Kiểm tra công tác này lặp không đủ.

d. Trình độ quản lý công trình non yếu , điều
kiện khai thác không thuận lợi. Khi quan tâm đến kết
qua các bộ phận của công trình có các cách phân loại
nguyên nhân sau :

a. Cách 1 (1) chia thành các nguyên nhân.

- Tính toán thủy lựu trên xã Lã không chính xác

- Dập thuyếng lùn bị hỏng gây thành sống và tròn

- Tường chắn khay có kết cấu không hợp lý có đồng
thần dưới nền , gây trượt đất theo nền.

- Thi công kém

- Không kiểm tra quanh ống nước có áp không tốt
bố trí cùm van không đúng.

- Kết cấu dập không hợp lý

- Điều tiết đồng chảy trong khi thi công không tốt

- Vật liệu dập đất có thành phần không thích hợp

- Khai thác và bao đường không thích đáng

- Đóng vật che kín kết thúc dày

- Kéo giàn

- Phần dưới đường trèo xã Lã trên biện pháp chống
núi pháo.

- Đóng đất.

- Lớp phủ bùn dày và phần bị hư hỏng.

b. Cách 2 , Nâng cấp N, S (5) chia thành các nguyên nhân.

- Đầu Lã trên qua đường dập gây phá hoại nền và
vai đất.

- Khiến tường nứt nẻo tăng ở nền và thân dày.

- Vật liệu xây dựng của công trình bị lỗi hoặc làm tính
chất vật liệu thay đổi giảm độ bền và khả năng chống
thấm.

6/9/1961 khi phân tích các huy động đất
chia thành các nguyên nhân : nước trên qua đỉnh đất ,
sóng xói , xói mòn bờ lùn sét nền đất , mài dập hình
thành nhiều nứa đất , bờ chia bờ thâm lâm mìn , th
nhìn lùn do bách khí , trượt mài theo nền , trượt mài
thayng lùn , cắt khi bị trượt đất ngọt..

Trong thời gian những đập đã làm việc an toàn h
àng 1000 năm , chỉ sau 1 vài trăm năm lớn , là chia
thanh nước qua đập đất , hoặc khi đập đường tràn và là
không đủ sức chịu đựng , khi đó công trình bị phá hoại
từ các nguyên nhân kỹ thuật (trượt mài) và ống áp lực (v.v.).
Vì vậy có thể xem các nguyên nhân phá hoại thành 2
nhóm

- Khô sát thiết kế hoặc thi công lún (kè cát tiết
kiêm không hợp lý) (nguyên nhân chủ quan)

- Các hiện tượng tự nhiên bất thường hoặc không
lường trước được khi thiết kế (chỗ sâu nhất là không
hợp lý , động đất lớn bất ngờ v.v...) gây phá hoại đập.

Cần quan niệm rằng thông thường hiện tượng tự nhiên
chỉ là nguyên nhân trực tiếp cho các nguyên nhân
sau sau (là thiết kế , thi công , vật liệu v.v...) trở
thành động lực phá hoại đập. Như vậy sự hư hỏng và phá
hoại đập thường xuất hiện do tác dụng của 2 hợp 2
hay nhiều yếu tố bù xung lẫn nhau.

Khi viết này chỉ nêu ra các tài liệu về hư hỏng công
trình thủy lợi do các tác động của nguyên nhân thiên
nhiên , bao gồm :

- Núm lún , hình thành các động lực phá hoại công
trình thủy lợi , kè cát trong thời gian vận hành và trong
thời gian thi công.

- Động đất.

- Ảnh lực cây nái vào thâm đất do các chỗ cát mìn
ngót thay đổi sau khi hồ chứa tích nước.

Bài viết này sử dụng tài liệu và tài liệu dân số
năm trước tôi nay, chủ yếu là dân số địa phương năm
phương, bị đe dọa trong khoảng 1900 - 1965, khi có
trình độ kỹ thuật thủy lợi, tổ chức công tác, đời
nhân và kinh tế hợp với thời điểm này, một nước chưa
phát triển. Điều thuận tiện cho hiện tượng thiên nhiên
là nguyên nhân đầu tiên gây hư hỏng và phá hủy dân số
thông thống kê (1) thấy : do mực lũ tràn qua dinh dập
chiếm 35% với dân số 140, 30% với dân số một kết
qua nghiên cứu khác (2). Trong 11 vụ tai nạn về dân số t
tới 2 vụ do mực tràn dập là vật liệu địa phương (dập
Oras, 1960 Brazil; dập Xigrus 1917 Íp đồ), và đều bị s
uy số trong thời gian thi công, 3 vụ do lụa dày nồi,
1 vụ do sét ném yêu hợp với lụa "dry embankment" (3) (4).

Năm 1932, tạp chí "Proceeding of ASCE" đăng bài
của R.E Kinderlith thống kê tổng số vụ hư hỏng dân
số 293 dân số 1979 - 1931. (Chú ý ở đây) cho thấy
chỉ có 0-50 m dân số đất và dân số có tỷ lệ hư hỏng
rất lớn, tới 21 - 25%, với dân số từ 25%.

Về dân số địa phương, hưng lợi Quốc tế dân
số lớn đã thống kê (4) thấy dân số địa phương có tỷ
lệ hư hỏng và phá hủy cao ; trong số 3801 trường
hợp nghiên cứu (là dân số xây dựng, từ 1900 u 1973) có
178 trường hợp là dân số đất (trong tổng số 3523), 10
trường hợp dân số đất (trong tổng số 136), 16 trường
hợp dân số đất = đất (trong tổng số 131). Thống kê này còn
cho thấy từ 1900 - 1930 hư hỏng và phá hủy dân số ngày
càng giảm đi ; sau 1930 sự phá hủy dân số đất cao và dân số
hầu như không còn xảy ra. Điều đó có lẽ là do trình độ
kỹ thuật đã được nâng cao.

Ở Mỹ, qua thống kê 4909 dân số (4), thấy rằng các
hư hỏng lớn nhất ở dân số (trong đó có cả dân số) thường
xảy ra vào thời kỳ làm dày hồ chứa và trong 5 năm đầu
khai thác.

ở Mân xã , một nước công tác xây dựng thủy lợi phát triển , chưa hề xảy ra vụ hư hỏng lớn nào về đập do nước tràn qua đinh đập , chứng tỏ tính ứng dụng của việc thiết kế công trình số 15 ; song có động đất lớn , như T - 8 cũng chưa gây ra hư hỏng nghiêm trọng nào với công trình thủy lợi (5).

Năm 1974 Ủy hội Quốc tế đập lớn (CIGB) đã hành tệp sách dày 1069 trang với tên " Những bài học rút ra từ các tai nạn và đập nước " (3) Tập sách tập hợp tài liệu tới 1965 . Cho đến 1965 trên thế giới không kể Trung quốc có 8925 đập lớn (là đập cao hơn 15m) trong đó có 535 trường hợp bị sạt lở , chủ yếu là các đập cao dưới 100 m , đa số dưới 50 m.

Tháng 3/1985 , Hội kỹ sư dân dụng Anh (2) đã tổ chức " Hội nghị khoa học thế giới về vỡ khói đất đập " , tổng kết rằng phần lớn các vụ vỡ hỏng đập cũ thông kê được đều liên quan tới những đập có lỗi (tường tần) móng bằng đất sét nhão trọng với lượng nước quá mức (công nghiệp nghề này gần đây đã bị loại bỏ), phần lớn các đập này lại có đường ống dẫn xuyên qua.

Về ảnh hưởng của lũ , năm thấy rằng nhận thức về tính chất phức tạp của đặc trưng , sức công phá chảy của sông không dày dặn , số liệu quan trắc thủy văn không dài , tính lưu lượng lũ hơi thấp và chọn dung tích của đường tràn xả lũ quá nhỏ vv.. Số eo chí là các nguyên nhân làm đập bị hư hỏng và phá hủy. Thực tế đã chứng minh điều đó. Đập đất SLX (Mỹ) được xây dựng trong điều kiện trước khi thi công không có chút tài liệu thủy văn nào , gấp num 24 thô 170 mm , sau 3 giờ mưa lớn lưu lượng lũ đã vượt gấp đôi lưu lượng thiết kế của đường tràn lũ . Khiến lũ đã tràn qua đinh đập gây vỡ đập. Đập Pomme (Anh) gấp num 14 giờ liền tới 325 mm , lưu lượng lũ gấp 3 lần lưu lượng thiết kế , cao gần đinh đập 1,3m , do đó đã phá vỡ đập.

Ông già tăng Kết thấy rằng nếu cần có vào thời gian xảy ra vỡ đập sau khi xây dựng thì với những đập bị vỡ và mức lũ tràn dam đập có 65% đập bị vỡ sau 20 năm, cần cẩn bá vỡ sau 20 năm rất lớn.

Sau đó là kíp 12 đào một lỗ thi kho phần đầm chính xác qua thi liệu này vẫn còn 1 lỗ vỡ, để tránh mìn mìn sẽ lớn cần phải nghiên cứu tối thiểu hành trình bay trên 1 vùng rộng lớn và phân tích bộ mìn.

Khi thiết kế đập, tài liệu tôi thấy lợp luôn luôn là khôn giả vì cho đến hiện nay và cơ bản các hiện tượng thấy lợp trong thiết kế vẫn được giải quyết bằng thí nghiệm mô hình và vẫn lý luận nên các hoạt động như sự tự nén nghiêm ngặt của mìn cao áp, sự xung kích của mìn, tác động mạnh động vòi mìn và vv... thường là nguyên nhân phổ biến của đường tròn lỗ, gây cho tháo mìn, đường hầm có áp, cảm của công vv...

Ngoài hạn chế về trình độ kỹ thuật khi thiết kế cần cần phải thấy rằng sự phản ứng trong thiết kế là nguyên nhân không kém phần quan trọng trong gây lỗ hàng, phái loại đập, tại sao chỉ xét tới ảnh hưởng của lượng mìn mìn lớn nhất mà không xét tới ảnh hưởng thoả với lưu lượng nhỏ, chỉ xét tới tình hình khai thác và sử dụng sau khi xây dựng đập mà không xét tới tình huống đỗ trong và sau khi thi công.

Về ảnh hưởng của thiên tai là bão với công trường thủy lợi, trong báo cáo này không có điều kiện tìm hiểu chi tiết những công cần chỉ rõ rằng bão thường gây ảnh hưởng nghiêm trọng cho đập mìn và đập biển do cấp mìn lõi tạo mìn bị giật, lögóni ra mìn của gây ra hiện tượng mìn đập phái loại đập biển. Thí dụ ngày 12 và 13/11/1970 đã xảy ra mìn đập không khẩn cấp ở vùng vịnh Bengal (Bengal) phái vỡ 390 km trên tổng số 3090 km đập biển.

Ông già năm đó nhiều lần xảy ra mìn đập do bão (12/7/74) 26/9/55, 13/8/68, 12/7/71, 16/8/80, 5/7/81, 12/10/82, 22/8/87) có khả năng gây động đất mìn hàng vạn ha lõi và có thiết kế khôn.

Dưới đây nêu 1 số trường hợp áp thi và hư hỏng và
phó hổ trợ công trình thấy lại các loại do thiên nhiên
là nguyên nhân trực tiếp, các công trình này phù hợp với
với Việt Nam và với điều kiện xây dựng (đập đất, đập đất
ít là có móng và bê tông), và qui mô công trình (đập thấp
và vĩnh), và trình độ thiết kế, thi công v.v... phản
tinh tân tất nguyên nhân gây hư hỏng và phó hổ trợ công
trường hợp bao gồm các phần :

A. Đập đất (16 trường hợp)

B. Đập đất dầm, đập đất dầm hàn hợp (5 trường hợp)

C. Đập trọng lực (xây, bê tông). (6 trường hợp)

D. Cống (3 trường hợp)

Đ phần kết luận của báo cáo này rất rõ ra những nguyên
nhân chính của việc phó hổ trợ và hư hỏng các loại công
trình thấy lại nêu trên.

A. Đập đất :

1- Bản Xác Nhận (BHN) :

Đập đất này cao 21,50 m., dày nòng 61 m., đỉnh đập
đến 234 m., hồ chứa 20.10^6 m³. Khi thiết kế đã thiết kế
đường tràn xả lũ 45,75 m., nhưng khi thi công giảm xuống
chỉ 21,50 m., do đó trong thay đổi chiều sâu nước chảy qua
tràn là 2,50 m.

Sau hơn 20 năm khai thác, có hiện tượng thâm qua ứng
thết nước & đáy đay theo thời gian. Sau đó đã biến đổi
này thành hồ với chia cắt cù lao bờ đánh cá.

Khi xấp xỉ vào 3 ngày liền với lượng nước chảy
vào hồ $205 \text{ m}^3/\text{s}$, đồng với nước chảy qua tràn sâu tới 4 m
nước lũ đã tràn qua đỉnh đập.

Trên năm vào 18 - 30 giờ hàng đêm thường thấy có
tới 200 - 254 mm. Đập vỡ, tràn 63,800 m³, nước lũ thoát
vào trong 45 phút làm nước sông dâng cao 9,5 m.; nước tràn
về thi tràn trên & thấp hạ lưu với tốc độ 22 m/s, sóng
cao tới 10 - 12 m. Thiết kế do lũ gây ra tối 3 - 4 triệu
m³/s, 2500 người chết

Ở đây điều tra tại nạn đã kết luận do chiến
đấu đường trên nổ lõi không dò , tuy rằng vật liệu đập
đập hợp quy cách.

3. Đầm Tàu Xanh (Anh 4)

Núi đất này cao 28,95 m , diện tích chân 3.10^6 m².
Một năm sau khi chiến tranh nổ đập bị vỡ . Khi đó mìn lõi
lõm cao gần đường trên nổ lõi lại gặp bão ; gió thổi
từ lồng thang lồng thang lùn dần tạo nên vết nứt nổ
thang lõm 3 - 4 cm kéo dài theo chiều dọc đập. Sau
bị vỡ , trong 45 phút hồ chiến xô xuống hố lùn 1 lượng
nước gần $3.25.10^6$ m³. Do không chuẩn bị trước nên có chín
tồn thất rất lớn 236 người chết , 800 mìn nổ bị
chôn trôi , vật chất thiết hại khoảng 40 vạn tấn Anh.
Phân tích nguyên nhân thấy rằng do không đảm nhận kỹ
kỹ thuật giới cùm ống thoát nước khi bù chôn dày
nước và gặp bão đã xảy ra thấm đục theo bên ngoài ống
thoát nước.

3. Đầm Tàu Xanh (Anh 5)

Núi đất này cao 17,70 m , dài 3810 m , đỉnh dọc
rộng 1,85 m (f) đỉnh đập cao hơn mìn nước là chân
3,65 m. Sau một trận mìn rào đập bị truyt nổ rất lớn
hình hướng với đại bộ phận thân đập , đỉnh đập lún tối
3,8 m. Để đánh giá rằng một trong các nguyên nhân là
nón đập yếu do bị hao mòn vì là nón nứt với bùn.

Sau khi hư hỏng , đập đã được gia cố bằng cách
đắp các đống đất gìn cá bờ mìn họ lùn (đập di động và
họ lùn).

4. Mìn mìn số (MV) :

Mìn dân số , cao 9,15 m dài 260 m đỉnh đập rộng
5 m , đập có tường tam giác tăng. Diện tích hồ chiến
khoảng 950.000 m². Sau trận mìn rào 2 giờ với lượng mìn
170 mìn đập bị tràn và vỡ 1 đoạn dài 46 m. Theo tính
tổng đường trên lõi của rộng 170 m , trong khi thực tế
chỉ rộng 95 m.

5. Bão Dari (Brazil) :

Vụ vỡ đập này là diệu kinh và vỡ đập đất ngay khi thi công. Đập đất này được thiết kế cao 54 m, tại nạn xảy ra khi độ cao nước biển là 20 m. Khi đó trong lumen vỡ có nước chảy ra 1 trận nổ rào gác 1 tuấn với lưu lượng nước 649 m³, lưu lượng nước chảy qua tuy nón thoát là 500m³/s trong khi có chỉ thiết kế là 200 m³/s, do đó nước nước lũ chia đều bằng nhau từ 165 m lên đến 180 m (từ 1.10^6 m³ lên đến $1.800.10^6$ m³).

Đập vỡ đã cuốn đi toàn bộ 1 thị trấn ; thành phố lân Jagarip ở hạ lưu 75 km có 600 (trong tổng số 1200) nóc nhà bị hư hỏng hoặc phá hủy ; thành phố Jagari lùn ở hạ lưu 110 km có 700 (trong số 2500) gia đình bị thiệt hại. Toàn bộ vụ vỡ đập này gây thiệt hại cho 4200 gia đình, 500 người không có nhà ở và phá hoại nông nghiệp rất lớn.

Nguyên nhân do thi công không bảo đảm tiêu độ đỗ định 1/4, không có biện pháp dự phòng tăng lưu lượng thoát lũ khi gấp lũ lét trong thời kỳ thi công.

• Sau đây , tóm tắt 1 số trường hợp khác :

6. Bão Ruijaria (Greece) :

Đập đất cao 27 m. Lũ năm 1929 thuộc loại lũn nhất từ trước. Đập bị tràn nước và vỡ vỡ. Một phần của đập bị cuốn đi.

7. Bão Daurogia (Greece) :

Đập đất cao 20 m, hoàn thành 1942. Khi xuân 1952 mực lũn 16m, đập tràn để cho qua 1 lưu lượng nước xấp xỉ lũn kín lưu lượng thiết kế ; dưới cùi đập nước sau tràn bị xấp xỉ bằng 3,05 m và mọi gầm đập lấp chật cả phần tiếp nhận nước của tràn cường bị hoại.

8. Bão Val Marie (Canada) :

Đập đất không rõ chiều cao , hoàn thành 1939 . Khi xuân 1952 mực lũn chum từng cùi lấp nước lũ tràn đập , lũn đó (quay) là 336 m³/s trong khi có quy mô theo thiết kế là 420 m³/s.